

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schweißkolben Typ T-150
mit Temperaturregelung

im

Set für

KUNSTSTOFFREPARATUR

und

Modellbau

Diese Bedienungsanleitung immer beim Gerät lagern und jedem Bediener zur Kenntnis geben ! Gelegentlich im Internet nach Aktualisierungen sehen !

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines
1. Inhalt des Sets
2. Sicherheitshinweise
3. Technische Daten
4. Garantiebedingungen
5. Erkennen der Kunststoffart

6. Schweißtechnik
- 6.1 Vorbereitende Arbeiten
- 6.2 Reparatur von Kratzstellen
- 6.3 Reparatur von Rissen und Löchern
- 6.4 Behandlung unlackierter Oberflächen
- 6.5 Nach Beenden der Schweißarbeiten

7. Dauerhaftes Markieren von Kunststoffteilen
8. Schlussbemerkung der Geschäftsführung
9. Bestellformular

0. Allgemeines

Diese Information entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand auf dem beschriebenen Gebiet und dient dazu, Ihnen möglichst hilfreiche Anregungen für Ihre eigenen Versuche, die sie jedoch nicht ersetzen kann, zu geben. Sie unterliegt der Überarbeitung, sobald sich neue Erkenntnisse oder Erfahrungen ergeben. Orbi-Tech GmbH übernimmt keine Gewähr, Haftung oder sonstige Verantwortung für Versuchs- oder Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit dieser Information erzielt werden. Die Zusammenstellung des Set erfolgte aufgrund einer entsprechenden Nachfrage unserer Kunden. Diese Veröffentlichung begründet keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung etwa bestehender Schutzrechte Dritter.

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten stets unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Herzlichen Glückwunsch...

...zum Kauf Ihres neuen Kunststoffreparatursystems. Durch das neuartige Schweißverfahren eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten der Reparaturtechnik. Insbesondere mit Klebtechnik nicht oder nur aufwendigst zu bearbeitende Teile aus PE und PP können repariert und verarbeitet werden. In vielen Fällen kann die Reparatur durchgeführt werden, ohne das Teil abzubauen. Dies spart Ihre Kosten und macht es Ihnen möglich, dem Kunden einen attraktiven Reparaturpreis anzubieten. Beim Schweißen von Kunststoff wird kein Fremdmaterial verwendet.

Es können nur Teile aus schmelzenden (thermoplastischen Kunststoffen) geschweißt werden. Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

1. Inhalt des Sets

Beschreibung	Anzahl
Schweisskolben T 150 W, 230 V	1 Stück
Ablagegeständer für Schweisskolben	1 Stück
Schweißspitze	1 Stück
Schweißdraht	1 Packung
PP (Polypropylen)	1 Packung
PP flex (Polypropylen weich)	1 Packung
PE (Polyethylen)	1 Packung
ABS (Acrylnitril Butadien Styrol)	1 Packung
ABS/PC (Mischpolymer ABS und PC)	1 Packung
PS (Polystyrol)	1 Packung
TPE (thermoplastisches Elastomer)	1 Packung
PC (Polycarbonat)	1 Packung
Edelstahl-Gittergewebe	1 Stück
Nachdrückkolben	1 Stück
Messing - Drahtbürste	1 Stück

2. Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung muss sich stets beim Gerät befinden, damit jeder Bediener informiert wird. Mit dem Schweißkolben können Sie viele nützliche, professionelle Arbeiten durchführen. Durch die Einstellmöglichkeiten der Temperatur haben Sie die Möglichkeit, gezielt Wärme in Ihre zu bearbeitenden Teile einzubringen. Für einen ungetrübt lang anhaltenden Genuss Ihrer Arbeiten beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Gerät nur handwerklich erfahrenen und mit dem Umgang mit Kunststoffen gewöhnten Mitarbeitern aushändigen. Von Kindern fernhalten.

Achtung: Brandgefahr und Verbrennungsgefahr

Der Schweißkolben wird im Bereich vor dem Handgriff bis zur Schweißspitze bestimmungsgemäß heiß. Temperaturen an der Schweißspitze gehen bis über 500 °C und sind gefährlich für Haut und alle Körperteile. Durch die hohe Temperatur können Brände erzeugt werden.

Bevor der Netzstecker eingesteckt wird, vergewissern Sie sich:

- Das Gerät muss sicher auf dem mitgelieferten Ständer auf einem nicht brennbaren Untergrund abgelegt sein. Beim Ständer mit Y-förmigem Haltebereich dazu das Y senkrecht nach oben drücken.
- Die Schweißspitze muss bis zum Anschlag eingeschoben sein. Die Feststellschraube für die Schweißspitze muss stets fest angezogen sein. Bei Typ T 150 muss der Sensor montiert sein. Beim T 150 wird der Sensor mit der Mutter festgezogen, nachdem die Schraube für die Schweißspitze angezogen wurde (1. Mutter lösen, 2. Schraube anziehen, 3. mit Mutter kontern).
- Die Spannungsangabe auf dem Gerät muss mit der Stromquelle übereinstimmen.

Immer Netzstecker ausstecken:

- Bei unbeaufsichtigtem Gerät.
- Wenn sich die Schweißspitze lockert. Nach Ziehen des Netzsteckers Schraube nachziehen.
- Wechseln der Schweißspitze: Warten, bis die Spitze kalt ist, Feststellschraube lösen, ggf. unter leichtem Drehen ohne Gewalt herausziehen. Neue Schweißspitze bis zum Anschlag einschieben, Feststellschraube fest anziehen. Beim Typ T 150 muss immer der Sensor mit der Schweißspitze montiert bleiben.
- Wenn Gerät und Schweißspitze gereinigt wird. Gerät nur trocken reinigen. Heiße Schweißspitze mit Baumwolltuch oder nicht fuselndem Papiertuch reinigen. Hartnäckige Beläge an heißer Spitze mit Messingbürste entfernen.

Nur das (an der Luft) vollständig erkaltete Gerät einlagern oder in den Lagerkoffer packen.

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

Achtung: Stromschlaggefahr

Gerät nur in trockenen Räumen lagern und verwenden. Feuchtigkeit fernhalten. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um ein einfaches Ziehen des Netzsteckers zu ermöglichen. Nur das vollständig montierte Gerät verwenden. Das Gerät darf nur an der Luft abkühlen. Nicht mit Wasser abschrecken. Gehäuse oder einzelne Teile dürfen nur vom Hersteller oder vom autorisierten Fachbetrieb demontiert werden.

Unter folgenden Bedingungen sofort Netzstecker ziehen, Gerät außer Betrieb nehmen und zu Ihrem Händler bringen:

- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, insbesondere bei Beschädigung einer Stromleitung.
- Wenn die Sicherung oder die Haussicherung angesprochen hat.
- Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen !

Achtung: allgemeine Gesundheitsgefahr

Bei den Arbeiten keine Dämpfe einatmen. Nur mit guter Entlüftung arbeiten. Nicht in entzündlicher oder explosiver Atmosphäre verwenden. Stets Handschuhe und Schutzbrille tragen. Die für diese Arbeiten gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten. Keine Teile schweißen, von denen eine Gefahr ausgehen kann. Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör verwenden.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften sowie Vorschriften für den Umgang und Wartung von elektrischen Geräten sind einzuhalten. Bei Schweißarbeiten ist eine Schutzbrille zu tragen. Den heißen Schweißkolben niemals unbeaufsichtigt lassen (Verbrennungs- und Brandgefahr). Das Gerät nur mit vollständig eingesteckter und festgeschraubter Spitze verwenden, da sonst die Heizeinheit zerstört wird. Nach Beendigung der Arbeiten Netzstecker ziehen. Den heißen Schweißkolben immer auf dem Ablagegeständer abstellen.

Beim Erhitzen von Kunststoffen können gesundheitsschädigende Dämpfe entstehen. Dies ist insbesondere bei Überhitzung des Kunststoffes (zu hohe Temperatur) der Fall. Viele Kunststoffe zersetzen sich bei starker Erwärmung oberhalb ihrer Schmelztemperatur. Die langen Molekülketten zerfallen dabei in kleinere Moleküle, die mehr oder minder gesundheitsschädlich sind. Daher nur bei guter Belüftung arbeiten. Die entstehenden Dämpfe niemals einatmen. Merken Sie eine deutliche Rauchentwicklung, unterbrechen Sie die Arbeiten und versuchen mit einer niedrigeren Temperatur fortzufahren. PVC (Polyvinylchlorid) darf aus diesem Grund überhaupt nicht erhitzt werden.

Tragende Teile und Teile, von denen eine Gefahr ausgehen kann, dürfen nicht geschweißt werden. Insbesondere dürfen beispielsweise im Bereich von „Sollbruchstellen“ von Motorradverkleidungen auf keinen Fall Reparaturen durchgeführt werden. Im Zweifel ist der Hersteller des Motorrads zu kontaktieren.

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

3. Technische Daten

Diese Informationen beziehen sich auf den Schweißkolben Typ T 150. Der Typ **T 150** ist mit einer Temperaturregelung ausgestattet, der die Temperatur an der Schweißspitze in einem relativ engen Bereich konstant hält.

Leistung:	150 W
Spannung:	230 V AC 50 Hz
Temperaturen:	bis ca. 400 °C, ohne Temperatursensor bis > 500 °C

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur / Lagerung: 0 ..+50 °C / -25 °C .. 70 °C

Luftfeuchtigkeit: bis 31 °C 80 %, bis 40 °C 50 % Luftfeuchtigkeit
< 2.000 m

Sicherung (T 150): T 1 A

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten. Geräte nicht in explosiver oder korrosiver Umgebung einsetzen und nicht einer feuchten Umgebung aussetzen.

Die Geräte sind bestimmt für die Verwendung im Bereich des Kleingewerbes und für ähnlichen Einsatz im haushaltsnahen Bereich.

4. Garantiebedingungen

Auf die Geräte gewähren wir eine Garantie auf die ordnungsgemäße Herstellung der Geräte (nur Material- oder Fabrikationsfehler) auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Gewerbe 1 Jahr ab Kaufdatum nur beim Hersteller oder bei einem ausdrücklich autorisierten Händler). Die Garantie bezieht sich nur auf den Ersatz oder Austausch defekter Teile. Ausgeschlossen wird die Garantie für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen. Ansprüche für Folgeschäden sind ausgeschlossen.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von uns oder einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen wurde, erlischt die Garantie.

Auf Verschleißteile erstreckt sich die Garantie nicht. Die Heizelemente und die Schweißspitzen sind Verschleißteile. Im Garantiefall ist das Geräte frachtfrei in der Originalverpackung (inkl. Bezugsnachweis mit Seriennummer auf der Rechnung) beim Händler oder beim Hersteller abzugeben und nach erfolgter Reparatur wieder abzuholen.

Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör verwenden!

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

5. Erkennen der Kunststoffart

An der Farbe sind verschiedene Kunststoffe nicht zu erkennen, da sie vom Hersteller der Teile nach Wahl eingefärbt werden können. Mit der Zeit bekommen Sie Erfahrung, mit welchen Kunststoffen Sie zu tun haben. Suchen Sie nach einem ISO-Code auf der Innenseite des Teiles (z.B. PC für Polycarbonat) oder führen Sie eine Probeschweißung durch, wie unten beschrieben. Schweißungen halten nur, wenn ein artgleicher Schweißzusatz verwendet wird.

Viele Kunststoffarten wiederholen sich bei bestimmten Teilen, wie zum Beispiel (unverbindlich):

Modellbau	PS
Spielzeug	PE, PE
LKW und Traktor, Kotflügel, Luftansaugkanal	PE
Anhänger-Kotflügel	PE
Boote, wenn nicht aus GFK: Kanadier, Kajaks, Tretboote	PE, PP
Regenwassertanks	PE, PP
Staubsaugergehäuse	PE
Rasenmäher	PP
Mobile Telefone	ABS/PC
Ski-Beläge	PE
Bei Automobilen:	
Stossstangen europäischer und japanischer Hersteller	PP
Stossstangen Ford	PC
Stossstangen USA-Hersteller	PUR
Karosserieteile, Armaturenbretter	PUR oder PP (Karosserie Smart PA) neue oft ABS
Kotflügel, Gitter, Grill	PE
Waschwasserbehälter	PE
Türdichtungen, wenn nicht aus Gummi	TPE
(TPE hat auch eine gute Haftung auf PE und PP)	

Zur Hilfe beim Erkennen der Kunststoffart im Bereich Automobil und Motorrad hilft Ihnen auch folgende Tabelle über die Verwendung üblicher Massenkunststoffe:

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

Tabelle über die Verwendung üblicher Kunststoffe bei Automobilen und Motorrädern (unverbindlich):

	Grill	Stosstange	Aussenteile	Innenteile
Alfa Romeo		PP, PUR		
Audi		PP		
BMW		PP		
Cadillac		PC	PC	
Chevrolet	ABS		PA, PC	
Chrysler	ABS			
Citroen		PP		
Daihatsu		PP		
Fiat		PP		
Ford	ABS	PP, PC		
Honda	ABS	PP, PC	ABS, PC	ABS
Hyundai		PP, PC		
Jeep				
Lancia		PP		
Landrover		PC		
Lexus	ABS	PP	ABS, PC	ABS
Mazda	ABS	PP	ABS, PC	ABS
Mercedes		PP, PC		
Mitsubishi		PP		
Nissan	ABS	PP	ABS, PA	ABS
Opel		PP, PC		
Peugeot		PP		
Pontiac			PC	
Renault		PP		
Rover		PP, PC		
Seat		PP		
Skoda		PP		PP
Subaru		PP		
Toyota	ABS	PP, PUR	ABS, PC	ABS
Volvo		PP		
VW		PP		PP
Motorräder		PC, ABS	ABS	

Vom zu reparierenden Teil an einer unsichtbaren Stelle einen dünnen Span abschneiden und diesen als „Schweißdraht“ verwenden, ist ebenfalls möglich:

Jedoch Vorsicht bei unbekanntem Kunststoffen: Brand- und Vergiftungsgefahr !

6. Schweißtechnik

Bevor der Netzstecker eingesteckt wird, ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes prüfen. Sicherheitshinweise beachten. Prüfen, ob Schweißspitze und Temperatursensor fest angeschraubt sind (1. Mutter lösen, 2. Schraube anziehen, 3. mit Mutter kontern). Festen Sitz des Schweißkolben auf dem Ablageständer kontrollieren. Erst dann Temperatur wählen, Netzstecker einstecken und Netzschalter auf „Ein“ stellen.

Übersicht über einige Kunststoffarten und maximale Arbeitstemperaturen

Kurz-Bezeichnung	Name	max. Arbeits-Temperatur
PC	Polycarbonat	290 °C
PE	Polyethylen	275 °C
ABS	Acronitril Butadien Styren	265°C
ABS/PC	(Mischpolymer)	280 °C
PP	Polypropylen	275 °C
PP-flex	Polypropylen weich	270 °C
TPE	thermoplastisches Elastomer	270 °C
PS	Polystyrol	265 °C

Andere Materialien auf Anfrage.

Gesundheitsgefahr bei zu hohen Temperaturen: Merken Sie eine Rauchentwicklung, unterbrechen Sie Ihre Arbeiten und versuchen, mit einer niedrigeren Arbeitstemperatur fortzufahren. **Nur bei guter Belüftung arbeiten, Dämpfe nicht einatmen !**

Die Arbeit mit Kunststoffen erfordert Geduld. Die Teile müssen langsam bei nicht zu hoher Temperatur durchgewärmt, aufgeschmolzen und verarbeitet werden. Bei zu hoher Temperatur werden die Moleküle der Kunststoffe zerstört, sie verfärben sich und die Haltbarkeit wird herabgesetzt. Anders als beim Verarbeiten aushärtender Materialien wie Spachtelmassen oder Füllmassen aus Tuben haben Sie nicht den Zeitdruck wie beim Verarbeiten innerhalb der „Topfzeit“. Sie können thermoplastische Kunststoffe in der Regel ausreichend lange und auch wiederholt aufschmelzen.

Immer zunächst an einem Abfallteil oder an einer unauffälligen Stelle die Schweißtechnik üben, bevor an dem eigentlich zu schweißenden Teil gearbeitet wird.

6.1. Vorbereitende Arbeiten

Das zu reparierende Teil braucht im Regelfall nicht abgebaut werden, da die gesamte Reparaturtechnik von außen eingesetzt wird.

Die zu reparierende Stelle gründlich reinigen, gegebenenfalls entfetten. Bei lackierten Teilen (Stoßstangen etc.) die Farbeschichtung bis auf die eigentlichen Kunststoffoberfläche mechanisch weiträumig entfernen (abschleifen). Ist das zu reparierende Teil

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

verformt, die defekte Stelle vorsichtig erwärmen (Heißluftpistole, Infrarotstrahler) und mit Hilfe eines Teflon- oder Holzklotzes in die ursprüngliche Form drücken. Das Teil abkühlen lassen. Wählen Sie die entsprechende Kunststoffart aus dem Sortiment an Schweißdrähten aus. Viele Teile haben einen Herstellungsstempel, auf dem der verwendete Kunststoff aufgeführt wird. Sollten jetzt immer noch Zweifel zu der verwendeten Kunststoffart bestehen, führen Sie eine Probeschweißung durch: Anschweißen eines Materialpfropfens an einem unauffälligen Teil neben der zu reparierenden Stelle durch. Achten Sie dabei auf eine ausreichende Durchwärmung (beginnende Schmelze) des Untergrundes und beginnende Schmelze beim Schweißdraht, bevor Sie den Schweißdraht weiter durch die Zuführung drücken.

6.2. Reparatur von Kratzstellen

Stellen Sie die der verwendeten Kunststoffart entsprechende Schmelztemperatur auf dem Regler ein. Sobald der Schweißkolben die eingestellte Temperatur erreicht hat (Blinken der Reglerleuchte), glätten Sie mit dem vollflächig aufsitzendem Kolbenfuß Stück für Stück die Oberfläche. Den Schweißkolben dabei wie einen Bleistift in der Hand halten. Nur leicht andrücken. Das Material muss genügend lange durchgewärmt werden, um zu schmelzen. Schweißdraht einführen, kurz warten bis er geschmolzen ist. Dann kontinuierlich den Schweißdraht durch die Zuführung einführen, ohne den Kolbenfuß abzuheben (Abb. 1). Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das frische Material auf eine geschmolzene Oberfläche gebracht wird, damit der Schweißeffekt eintritt. Ist die Oberfläche zu kalt (fest), findet keine Verschmelzung statt. Es ist erforderlich Schmelze in Schmelze zu bringen ! Arbeiten Sie weiter, bis genügend Material aufgeschmolzen ist. Die gesamte Reparaturfläche muss mindestens 1 – 2 mm höher als die gewünschte Oberfläche verfüllt sein. Anschließend ohne weitere Materialzufuhr die Oberfläche grob glätten und das Teil abkühlen lassen.

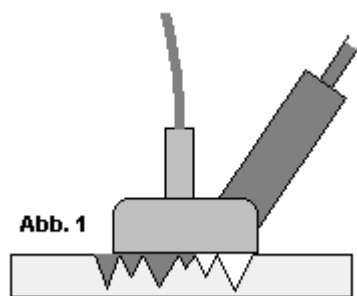


Bild:

1. Schweißkolben wie einen Schreiber halten.
2. nur leichten Druck ausüben.
3. Material mit Schweißspitze anwärmen und aufschmelzen lassen.
4. Schweißdraht einführen, schmelzen lassen. Achtung: heißer Schweißkolben.
5. Reste mit Nachdrückkolben ausschieben.

Die reparierte Stelle wird wie üblich zurückgeschliffen. Zur weiteren Behandlung der Oberfläche bei unlackierten Teilen: siehe entsprechendes Kapitel. Lackierte Teile können nach dem Schleifen (je nach Materialart ggf. nach Flammbehandlung oder Behandlung mit einem entsprechenden Primer) lackiert werden. Bei unlackierten Teilen kann mit einem Strukturspray die Struktur nachgebildet oder mit einem Kunststofflack matt der Farbton angeglichen werden.

6.3. Reparatur von Rissen und Löchern

Ist das zu reparierende Teil gerissen, werden zuerst die Flanken durch kurzes Punktschweißen mit einer kurzen Kante der Schweißspitze in Abständen von etwa 5 mm fixiert. Dies stellt noch keine feste Verbindung dar, sondern verhindert nur das Verutschen der Teile gegeneinander während der weiteren Behandlung. Das Reißende braucht nicht angebohrt zu werden.

Danach wird ein passendes Stück des Edstahlgewebes mittels Schere abgeschnitten und über den Riss gelegt. Das Gewebe soll an allen Seiten ca. 7 mm über den Riss überstehen. Mit flach aufgelegter Schweißspitze wird das Gewebe stückweise auf der Oberfläche fixiert (angeheftet).

Danach beginnen Sie mit plan aufgesetzter Kolbenspitze unter leichten Druck das Gewebe an einer Stelle in das Material zu versenken. Versinkt das Gewebe sichtbar durch Aufschmelzen der Oberfläche des Fügeparts, ziehen Sie den Fuß 2 – 3 mm zurück und wiederholen den Vorgang. Das rausquellende Material schieben Sie mit der Schweißspitze in die noch heiße zuvor behandelte Stelle, so dass das zuerst versenkte Gewebe jetzt überdeckt wird (Abb. 2). Den Vorgang so lange wiederholen, bis das Gewebe vollflächig und ausreichend unter die später herzustellende Oberfläche versenkt wurde. Dies erfordert Geduld. Der Kunststoff benötigt eine gewisse Zeit, um zu schmelzen. Nicht mit Druck oder Gewalt arbeiten !

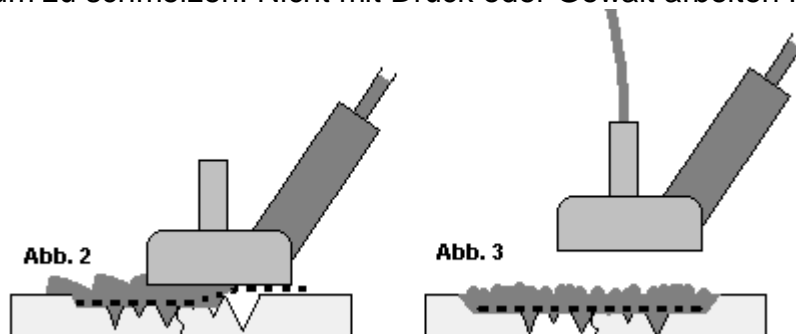


Bild:

1. Schweißkolben wie einen Schreiber halten.
2. Nur leichten Druck ausüben. **Geduld !**
3. Gewebe in die Oberfläche des Fügeparts einarbeiten.

Je tiefer Sie das Gewebe einarbeiten, umso höher ist die spätere Festigkeit der Reparaturstelle. Das Gewebe darf keineswegs im Fertigzustand sichtbar sein.

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

Insbesondere müssen die Kanten des Gewebes im Material des Fügeteils eingebettet sein.

Danach den Schweißdraht einführen und weiter wie bei der Kratzerreparatur verfahren (Abb. 3).

Bei Löchern wird das Gewebe wie oben beschrieben möglichst mittig in das Loch platziert, in das Fügeteil hinein gearbeitet und dann von beiden Seiten mit frischem Material beschichtet.

6.4 Behandlung unlackierter Oberflächen

Mit der Schweißspitze des Schweißkolbens können Sie leichte Kratzer und auch zuvor reparierte Stellen behandeln, die später nicht lackiert werden sollen. Dazu zunächst unbedingt einen sauberen Schweißschuh ohne Kratzer verwenden (vgl. Abschnitt: „Nach Beenden der Schweißarbeiten“).

Die Arbeitsschritte sind:

1. Oberfläche anschleifen.
2. Temperatur einstellen, die gerade ausreicht, die Oberfläche des Kunststoffes innerhalb von ca. 20 s aufzuschmelzen.
3. Folienartigen ca. 1 mm dicken Span aus artgleichem Material auflegen (ggf. an unauffälliger Stelle des zu behandelnden Teils gewinnen).
4. Die Schweißspitze ganz leicht auf den Span drücken, bis Span und zu reparierende Oberfläche verschmolzen sind.
5. Ggf. Oberfläche mit der Unterseite der Schweißspitze glätten.
6. Material vollständig abkühlen lassen.
7. Nach dem Abkühlen Oberfläche mit Schaber oder feinem Schleifpapier vorsichtig nacharbeiten bis die Oberfläche möglichst glatt wird.

Um eine glänzende Oberfläche zu erhalten: Vorsichtig (Achtung Brandgefahr !) mit Heißluftgebläse oder Gasflamme anblasen, damit die Schleifspuren verschmelzen. Nach dem Erkalten zeigt sich eine glänzende Oberfläche. Ggf. mit Poliermittel oder Silikonspray nachpolieren.

Bei strukturierten Oberflächen, Sandpapier entsprechender Körnung nach dem Anblasen mit Heißluft oder Gasflamme ganz kurz auf die angeblasene Oberfläche drücken.

Bei diesen Arbeiten macht sich Geduld und Experimentierfreude bezahlt. Es wird von Kunststoffverarbeitern berichtet, die sich in dieser Disziplin virtuose Fähigkeiten erworben haben, die Oberflächen nachbilden, die sich von den nicht behandelten Oberflächen kaum unterscheiden.

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

6.5 Nach Beenden der Schweißarbeiten

Netzstecker ziehen. Noch heiße Schweißspitze trocken mit nicht fuselndem Papier oder Baumwolltuch abreiben. Hartnäckige Verschmutzungen mit Messingdrahtbürste entfernen. Reste des Schweißdrahtes mit dem Nachdrückkolben ausdrücken. Nachdrückkolben ebenfalls reinigen.

Achtung: Nachdrückkolben wird ebenfalls heiß !

Schweißkolben auf dem Ständer an der Luft abkühlen lassen. Nicht mit Wasser abschrecken! Den Schweißkolben erst in den Koffer packen, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Schrammen auf der Unterseite der Schweißspitze z.B. mit feinkörnigem Schleifpapier (Körnung 1.000) schleifen. Dazu Schleifpapier auf eine glatte Oberfläche legen. Kalte Schweißspitze auf dem Schleifpapier glatt schleifen, indem die Unterseite der Schweißspitze auf dem Schleifpapier hin- und herbewegt wird.

7. Dauerhaftes Markieren von Kunststoffteilen

Mit dem Schweißkolben können Sie Teile aus thermoplastischen Kunststoffen dauerhaft und individuell markieren.

Halten Sie dazu die nach entsprechender Kunststoffart angewärmte Schweißspitze mit geringem Andruck auf die zu markieren Stelle. Indem die Wärme von der Schweißspitze in den Kunststoff fließt, bildet sich ein dünne Schmelzeschicht an der Oberfläche.

Nach dem Abheben der Spitze können Sie durch leichtes Eindrücken herkömmlicher Schlagzahlen oder Schlagbuchstaben eine dauerhafte Markierung erzeugen.

Für direkt in eine Schweißspitze gearbeitete Logos oder Zeichen, machen wir Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

8. Schlussbemerkung der Geschäftsleitung

Liebe Kunden,

bei Ihren Versuchen und Arbeiten mit dem Schweißkolben wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg. Wir glauben, dass das Gerät fast unbegrenzt neue Möglichkeiten der Bearbeitung von Produkten und Halbzeugen aus Kunststoffen bietet.

Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Anwendern teilen wollen, schicken Sie uns Ihre Berichte oder Bilder (per Post, Fax oder E-Mail), damit wir andere Anwender informieren können. Wenn wir hiermit einen regen Gedankenaustausch anstoßen können, würden wir uns freuen. Insbesondere erbitten wir auch Ihre Kritik und Verbesserungsvorschläge, damit sich unsere Entwicklungen an den Anforderungen der Praxis orientieren können.

Mit thermoplastischen Grüßen

Dr.-Ing. Joachim T. Pape
Orbi-Tech GmbH
e-mail: dr.pape@orbi-tech.de

www.orbi-tech.de

e-mail: info@orbi-tech.de

9. Bestellformular

FAX-Bestellung

An : Orbi-Tech GmbH
Moltkestrasse 25
D-42799 Leichlingen
Telefon: 02175-169 78-0
e-mail: info@orbi-tech.de

Telefax: 02175-169 78-9

von :

Firmenstempel

Hiermit bitten wir um Lieferung zum Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen :

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl
	Schweißkolben 150 W, 230 V Typ T 150	
	Schweißspitze	
	Schweißdraht PP	
	Schweißdraht PP-flex	
	Schweißdraht PE	
	Schweißdraht ABS	
	Schweißdraht ABS / PC	
	Schweißdraht PS	
	Schweißdraht TPE	
	Schweißdraht PC	
	Edelstahl-Gittergewebe	
	Nachrückkolben	
	Ablagegeständer für Schweißkolben	
	Drahtbürste Messing	
	Sonst.: Schweißdraht in Sonderfarbe auf Anfrage Heißluftpistole mit Temperaturregelung	

Datum:

Unterschrift: